


必要工具: プラスドライバー

ケースのカバーの開け方

- ① パソコンを背面から見て、向かって右側にあるネジを 2 本外します。
- ② パソコンを背面から見て、向かって右側にあるパネルを背面側へ 1 ~ 2cm スライドさせます。
- ③ スライドさせたパネルを外側に外します。
- ④ パソコンを背面から見て、向かって左側にあるネジを 2 本外します。
- ⑤ パソコンを背面から見て、向かって左側にあるパネルを背面側へ 1 ~ 2cm スライドさせます。
- ⑥ スライドさせたパネルを外側に外します。

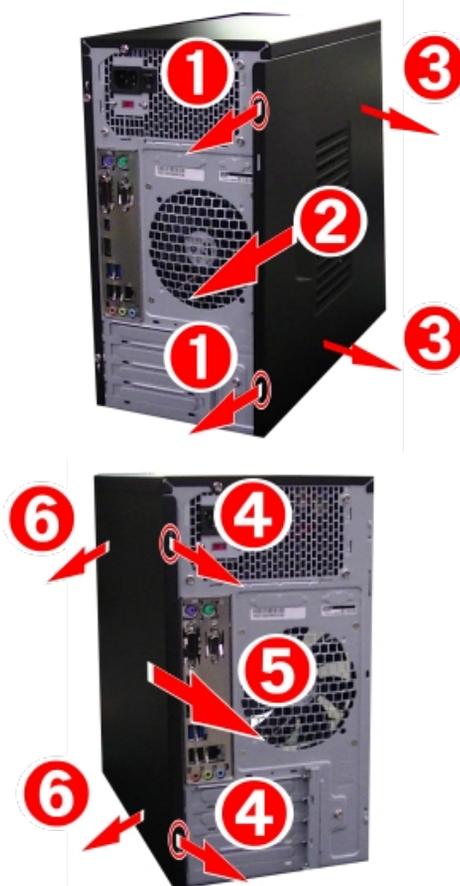


上部シャドウベイの外し方

- ① パソコンを背面から見て、向かって左側からシャドウベイを固定しているネジを 1 本外します。
- ② パソコンを背面から見て、向かって右側のシャドウベイを固定しているネジを 1 本外します。
- ③ シャドウベイをスライドさせ外側に外します。



増設ハードディスクの固定方法

- ① 増設ハードディスクをラベル面を上向きにして挿入します。
- ② ハードディスクを左右 4 本のネジで固定します。

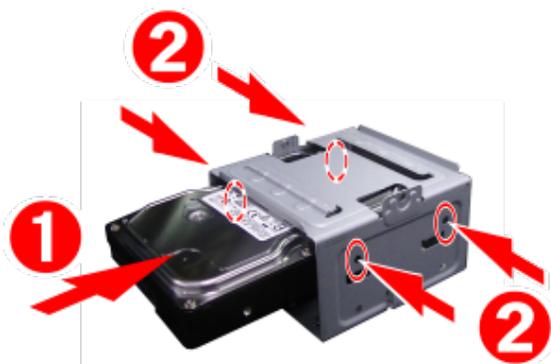


上部シャドウベイの取り付け方

- ① シャドウベイをスライドさせ挿入します。
- ② シャドウベイをネジ 1 本でケースに固定します。
(背面から見て、向かって右側)
- ③ シャドウベイをネジ 1 本でケースに固定します。
(背面から見て、向かって左側)



下部シャドウベイの外し方

- ① パソコンを背面から見て、向かって右側のシャドウベイを固定しているネジを 1 本を外します。
- ② シャドウベイをスライドさせ外側に外します。

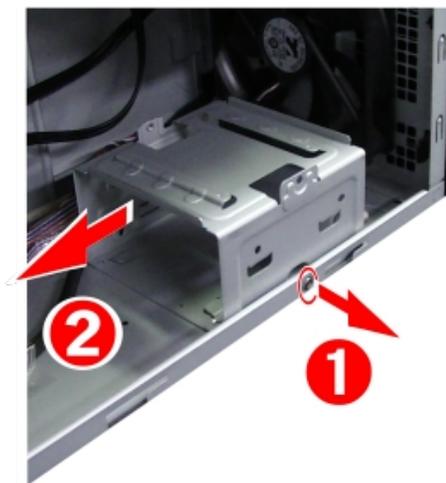

増設ハードディスクの固定方法

- ① 増設ハードディスクをラベル面を上向きにして挿入します。
- ② ハードディスクを左右 4 本のネジで固定します。



下部シャドウベイの取り付け方


- ① ケースとシャドウベイのガイドを合わせ挿入します。
- ② シャドウベイをネジ 1 本で固定します。



ハードディスクを接続する

● ケーブルを接続する

- ① マザーボードに新しい SATA ケーブルを接続します。
SATA ケーブルをマザーボードの SATA コネクタに接続します。
コネクタには識別番号が割り振られています。
数字の若い空きコネクタから接続します。

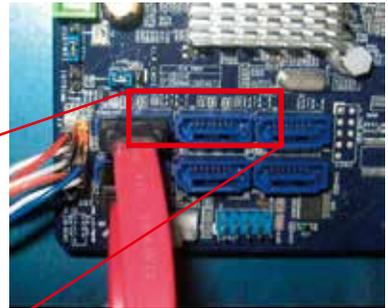

- ② ハードディスクのコネクタに SATA ケーブル・電源ケーブルを接続します。



● Windows でハードディスクを設定する

ハードディスク接続後に Windows にてハードディスクの設定を行います。

ハードディスクのフォーマットについては、下記 FAQ をご参照ください。
「Windows パソコンの新規 HDD の導入について」
<http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/1343>



交換作業時の注意

● ラッチ付き SATA ケーブルの注意

必ず、ラッチ部を押しながらケーブルを抜いてください。
※そのまま抜くとコネクタ破損の原因となります。



● SATA ケーブルの取り扱い時の注意

コネクタ部分をつまみ抜き差しを行ってください。
※ケーブルを持って引き抜くと破損の原因となります。



● ハードディスク取り扱い時の注意

ハードディスクの底面は、基板が露出しています。
誤って素手で触らないようにしましょう。

